

北京福森园林绿化工程有限公司“8·17” 一般触电事故调查报告

2023年8月17日15时24分左右，位于大兴区天华大街与永大路交叉口向北60米，工人在进行树木修剪过程中发生一起触电事故，造成一名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规和文件要求，北京市大兴区人民政府成立了由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、区园林服务中心、区城市管理委员会、大兴生物医药产业基地管理委员会组成的“8·17”事故调查组，并依法邀请区纪委区监委列席参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展了事故调查工作，并聘请专业鉴定机构进行分析，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 发包单位：北京市大兴区园林服务中心绿化队（以下简称

园林绿化队）。

2. 承包单位：北京福森园林绿化工程有限公司（以下简称北京福森公司）。该公司成立于 1998 年 11 月 23 日，注册地址在北京市昌平区小汤山镇大柳树村，法定代表人马澄铭，统一社会信用代码 91110114634390135M，注册资本约 1 亿元。主要经营范围包括园林绿化工程施工等。

3. 劳务单位：北京大域建设有限公司（以下简称大域建设公司）。该公司成立于 2021 年 11 月 5 日，注册地址在北京市平谷区黄松峪乡黄松峪东街 402 号-21113（集群注册），法定代表人邵松松，统一社会信用代码 91110117MA04H0TAX1，注册资本 5000 万元。主要经营范围包括建筑劳务分包等。具有施工劳务不分等级资质。

（二）事发项目基本情况

为解决“树线矛盾”^[1]问题，2023 年 2 月 27 日，园林绿化队支委会讨论通过由园林绿化队委托北京融慧信成建筑工程咨询服务有限公司通过招投标方式选定修剪高大乔木的公司，后经区园林服务中心党组会讨论通过该事项；2023 年 6 月 20 日，确定中标单位为北京福森公司；2023 年 6 月 25 日，园林绿化队支委会讨论通过与北京福森公司签订《因电力安全大规格树木修剪项目》合同事宜，后经区园林服务中心党组会讨论通过该事项。

[1] “树线矛盾”是指输配电线路与树木因距离过小而产生的隐患问题，如树木离线路太近，容易引起电火花，造成线路短路，树木断枝倒压导致线路压坏等。

（三）合同关系情况

2023年7月1日，园林绿化队与北京福森公司签订了《因电力安全重剪大规格乔木合同书》，合同约定由北京福森公司对园林绿化队所管辖范围内因电力安全需要重剪的大规格乔木进行重剪，服务期限自合同签订之日起至2023年9月30日，合同总价款约149万元。

2023年7月10日，北京福森公司与大域建设公司签订了《劳务分包合同》，劳务作业内容包括对高大的乔木进行重剪，开工日期为2023年7月12日，竣工日期为2023年9月30日，合同总价款72万元。

二、事故经过及应急救援情况

2023年8月17日，大域建设公司事发项目负责人张雷安排班组长刘颖宽组织褚廷魁、王桂锋、张付宾、程某某（男，51岁，河南省人）、侯文军在天华大街自南向北修剪树木，其中程某某和褚廷魁负责轮流使用手持式绿化高枝油锯修剪树木，侯文军负责驾驶高空升降车配合修剪作业，王桂锋和张付宾负责将树枝装车。根据视频资料显示：约15时04分11秒，升降车到达天华大街与永大路交叉口向北60米处；约15时05分50秒，程某某进入到升降车工作平台内；约15时06分30秒，工作平台启动，程某某指挥侯文军调整工作平台开始进行修剪作业；约15时20分左右，侯文军听不到高枝油锯作业的声音，便向作业位置查看，发现程某某半躺在工作平台内，便将工作平台下降，

随后发现程某某无反应，便立即呼喊其他工人；约 15 时 29 分 39 秒，工人将程某某抬出工作平台放在路边开始抢救，期间王桂锋拨打 120；约 15 时 35 分 43 秒，120 到达现场，将程某某送到大兴区人民医院救治。



工作平台启动时情况



工作平台降落时情况



事发现场还原图

三、事故应急救援评估情况

事故发生后，事故调查组聘请了北京天恒安科集团有限公司对此次事故的应急救援工作进行评估，评估情况如下：

（一）事故单位评估情况

经过评估组对资料的收集与分析、与相关单位的人员访谈、现场勘查及后期评估组与专家论证，得出以下结论：北京福森公司应急准备不充分，应急预案编制适用性不强，未针对较可能发生的触电伤害事故类型编写专项应急预案并进行演练；未针对危险源采取有效实质性控制措施（未设立警示标志及配备防护用具），在危险源控制方面开展的安全工作不到位；未对事故现场第一时间采取警戒，可能导致次生、衍生事故的发生；积极配合

专业救援队伍，为其提供便利。

（二）相关部门评估情况

经过评估组对资料的收集与分析、与相关单位的人员访谈、现场勘查及后期评估组与专家论证，得出以下结论：大兴生物医药产业基地管理委员会及时获取、掌握、共享、上报信息，保证所有参与救援力量、上级部门及时掌握事故动态；接报后迅速启动应急预案，做好周边安全管控，充分调动救援所需的各类救援装备资源，采取积极有效的控制措施，协助配合专业救援队伍、相关部门完成现场笔录及现场监控的查看、善后处理等工作，设置警戒隔离区，严控事故无关人员进入现场扰乱秩序，避免产生事故扩大升级或次生、衍生事故，有效控制舆情扩展。

四、事故的原因和性质

事故发生后，调查组聘请了力证电鉴（山西）技术有限责任公司对事故现场进行了勘察，并对事故原因进行了技术分析（8月28日-11月30日），结合相关调查情况，认定原因如下：

（一）事故的直接原因

经公安部门鉴定：死者符合被电击死亡。

经专业机构鉴定：不排除是由于作业人员在砍剪树木过程中未能与带电导线保持足够的安全距离，导致触电事故发生。10kV金属路的运维情况符合相关法律法规和规程规范的要求。

综上，作业人员在作业过程中触电是此次事故的直接原因，也是主要原因。

（二）事故的间接原因

1. 违章作业

按照《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213-2022）8.13要求：“在高压线附近作业，应注意安全，避免触电，需要时请供电部门配合。”经查，事发时作业上方电线为10KV高压线，施工单位未采取防触电措施，未请供电部门配合，最终导致事故发生。

2. 现场作业不规范

经查，该项目《安全文明施工方案》不健全，方案中未涉及与现场作业相关的防触电措施；未配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备。

3. 未开展安全生产教育培训

经查，施工单位未按国家有关法律法规要求对作业人员进行安全生产教育培训，未落实安全交底，未向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容。

4. 现场安全管理缺失

经查，事发现场仅有施工作业人员，未安排专门人员进行现场管理，未确认现场作业条件，导致作业人员盲目作业。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚（处理）的单位

北京福森公司未按照法律法规要求对作业人员进行安全生产教育培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除违章作业、现场作业不规范的事故隐患；未在作业现场安排专门人员进行现场管理。该单位的以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十一条第二款、第四十三条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由区应急管理局对该单位处以三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚（处理）的人员

1. 马澄铭，北京福森公司总经理。未检查事发项目安全生产工作，未及时消除违章作业、现场作业不规范、未开展安全生产教育培训、现场安全管理缺失的事故隐患，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2. 王占杨，北京福森公司工程部经理。未检查作业现场情况，未及时排查现场作业不规范、未开展安全生产教育培训、现场安全管理缺失的事故隐患；未制止和纠正工人违章作业的行为，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一

款第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其处以暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

3. 邵帅，北京福森公司现场经理。未组织或参与安全生产教育培训工作；未检查作业现场情况，未及时排查现场作业不规范的事故隐患，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其处以暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

4. 张雷，大域建设公司事发项目负责人。未组织或参与安全生产教育培训工作；未检查作业现场情况，未及时排查现场作业不规范的事故隐患，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其处以暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

（三）建议追责问责的人员

对在事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料，已向区纪委区监委移交。

六、事故防范和整改措施

（一）事故调查组要求事故责任单位全力做好事故善后工作，对事故情况进行全面的调查处理，严格落实企业安全生产主体责任，细化安全防护措施，加强施工现场安全管理，杜绝此类事故再次发生。

（二）区园林服务中心要做好以下工作：一是加强安全生产基础管理工作，建立健全安全生产责任制，要做到责任到人、管理制度到位。二是制定的安全技术操作规程，并且在作业过程中要严格根据安全操作规程相关要求操作。抓安全生产管理，就必须做到超前预防。为做到安全无事故，必须认真贯彻落实安全生产检查制度，分析安全形势，找出防范重点，有计划、有目的的开展检查。检查时要从严从细入手，深挖细查，不留死角，避免走马观花。三是要结合这次事故教训，引起足够重视，在内部开展一次安全管理、安全生产责任制落实、安全生产规章制度、安全技术操作规程的建立、学习落实情况大检查。加强对大树整形修剪等危险性高的作业管理和技术员的安全培训，重点查违章作业，发现安全隐患要及时停工整改。

（三）大兴生物医药产业基地管理委员会要深刻汲取此次事故教训，举一反三，持续加强对零散作业的安全生产专项检查，进一步督促各单位切实落实企业安全生产主体责任，全力排查各

类风险隐患，采取有效措施严格落实安全隐患问题整改，确保闭环管理。